


LT-100 重量顯示器

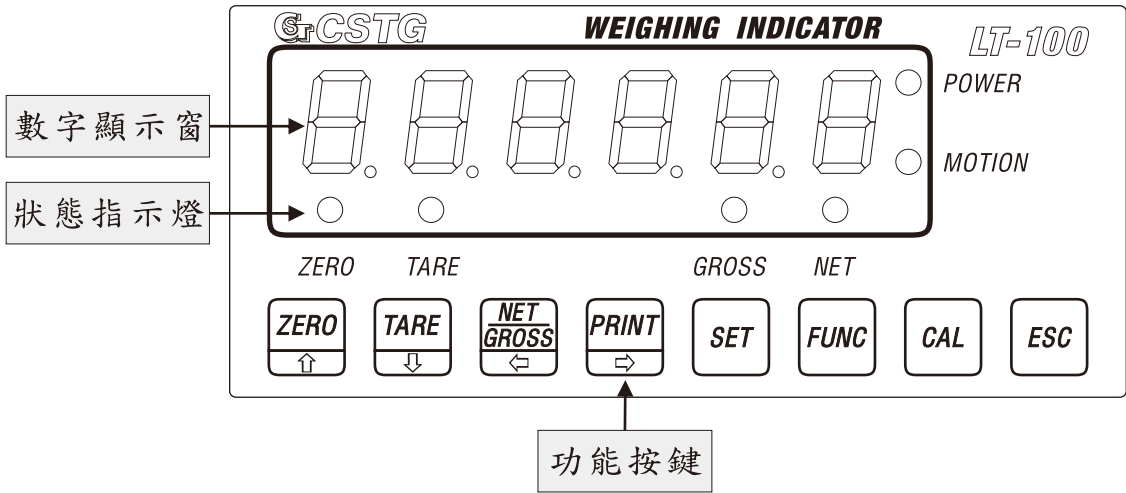


數字顯示窗	
可作淨重/毛重 切換顯示	
狀態指示燈	
 ZERO	歸零狀態指示燈
 TARE	扣重狀態指示燈
 GROSS	毛重狀態指示燈
 NET	淨重狀態指示燈
 MOTION	不穩定狀態指示燈
 POWER	電源指示燈
功能按鍵	
	重量歸零、設定操作時為增加之功能使用
	重量扣重、設定操作時為減少之功能使用
	毛淨重切換、設定操作時為左移之功能使用
	印表、設定操作時為右移之功能使用
	功能設定、全秤重設定
	校正重量
	取消、清除
	確定、輸入

開機按著 CAL 不放會進入下列設定模式	
顯示字幕	說明
CF. 1	全秤量、第二段秤量、小數點設定
CF. 2	一般重量校正
CF. 3	五段線性修正
CF. 4	小數點設定
CF. 5	單位設定
CF. 6	零點追蹤設定
CF. 7	不穩定偵測設定
CF. 8	開機歸零範圍設定
CF. 9	ZERO 鍵歸零範圍設定
CF. 10	零點強制歸零範圍設定

開機按著 FUNC 不放會進入下列設定模式	
顯示字幕	說明
SF. 1	數位濾波器設定
SF. 2	(RS232C) Baudrate 與 Parity Check設定
SF. 3	RS485 位址設定
SF. 4	設定Output Port工作模式
SF. 5	設定傳送格式
SF. 6	設定傳送資料格式
SF. 7	顯示亮度調整設定
SF. 8	DATA OUT傳送速度設定
SF. 9	密碼設定

◆ RS-232/Current Loop接腳說明

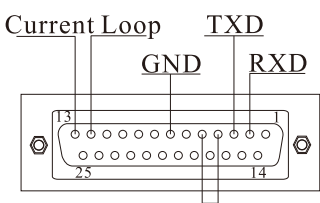RS-232C/Current Loop接腳說明	
LT-100接腳圖	PC端接腳
	RS232C
	2PIN RXD
	3PIN TXD
	7PIN GND
	Current Loop
	12PIN 13PIN

全秤量、小數點設定			
顯示字幕	說明	操作	下一步驟
開機 + SET	開機+『SET』		進入『SET』模式
SEt.	設定模式		按『 FUNC 』全秤重設定 按『 CAL 』重量校正

◆ 全秤量、小數點設定

全秤量、小數點設定			
顯示字幕	說明	操作	下一步驟
SEt.	『SET』模式	FUNC	進入全重設定
3000.0	全重設定	SET	進入最小刻度設定
全重設定時可按 ZERO TARE 為數字增減；按 NET GROSS PRINT 為左右移位			
全重設定時可按 CAL 設定小數點位數			
CL 1	最小刻度設定	SET	進入小數點設定
設定時請按 ZERO TARE 可選擇『1、2、5、10、20、50、100、200、500』			
顯示字幕	說明	操作	下一步驟
0.0	小數點設定	SET	進入零點追蹤設定
設定時請按 NET GROSS PRINT 可增減小數點位數			
顯示字幕	說明	操作	下一步驟
1.5d-2t	零點追蹤設定	SET	進入不穩定偵測設定
設定時請按 ZERO TARE 可切換選項			
顯示字幕	說明	操作	下一步驟
3.0d-1t	不穩定偵測設定	SET	回到『SET』模式

◆ 重量校正

重量校正設定			
顯示字幕	說明	操作	下一步驟
SEt.	『SET』模式	CAL	進入重量校正設定
CAL-20	零點校正	SET	進入校正重量值設定
3000.0	輸入校正砝碼值	SET	校正完成 進入秤重模式
請先放置砝碼在輸入校正砝碼值；這樣校正值會更佳精準			
全重設定時可按 ZERO TARE 為數字增減；按 NET GROSS PRINT 為左右移位			